



- *Voorgevallen bij Heilijgers januari 2015*
- *Wat zeggen wij ervan...*
- *Wat leren wij ervan...*

cc. productie

Situatie

Op een project bij Heilijgers is tijdens het monteren van gevelbeplating een platenlift met wandplaat uit de kraan gevallen. Het bijna ongeval heeft geen slachtoffers veroorzaakt. Er is wel sprake van materiële schade (zie afb. 2 voor de beschadigde platenlift). Het hijsgebied (openbaar terrein) was niet afgezet (zie afb. 3). Er was echter geen publiek aanwezig tijdens het bijna ongeval.

Oorzaken

- 1) De hijsband tussen platenlift en kraan is gebroken (afb. 1). De oorzaak van de breuk kon niet worden vastgesteld. De breuk van de hijsband kan ontstaan zijn door slijtage of door een scherp voorwerp. Voor de start van dit werk (door oa-er) waren nieuwe hijsbanden aangeschaft.
- 2) De gebruikshandleiding bevatte geen voorschriften voor het gebruik van hijsbanden of hijskettingen en ook geen instructie voor het aanbrengen van de valbeveiliging (met katrol). Deze valbeveiliging was verkeerd aangebracht en kan de oorzaak zijn geweest van het doorsnijden van de hijsband.

Maatregelen

Het ongeval is besproken met de betrokken werknemers en later met alle betrokken partijen (waaronder de leverancier van de platenlift). De platenlift mag niet meer worden gehesen met een hijsband. Hiervoor worden nu hijskettingen gebruikt. De leverancier heeft aanpassingen gedaan aan dit type platenlift en heeft de gebruikshandleiding aangepast op de leerpunten uit dit bijna ongeval.

Leerpunten

1. Uitvoering/ onderaannemer: Zorg voor een goede hijsinstructie aan de montageploeg, eventueel door leverancier (is bij deze onderaannemer ook uitgevoerd).
Zorg ervoor dat een goede gebruikershandleiding beschikbaar is.
2. Bouwplaatsmedewerkers: Zet het hijsgebied op openbaar terrein altijd af!
Hanteer de LMRA voorafgaand aan het hijsen. Controleer regelmatig de hijsmiddelen.

